


Wichtige Produktinformation !

Im Luft-/Kältemittelabscheider in der Außeneinheit befindet sich eine Verschlusseinrichtung, die unter Umständen bei der Anlagenbefüllung verschließen kann, sodass kein Durchfluss möglich ist (FC119 oder „Durchfluss gering“):

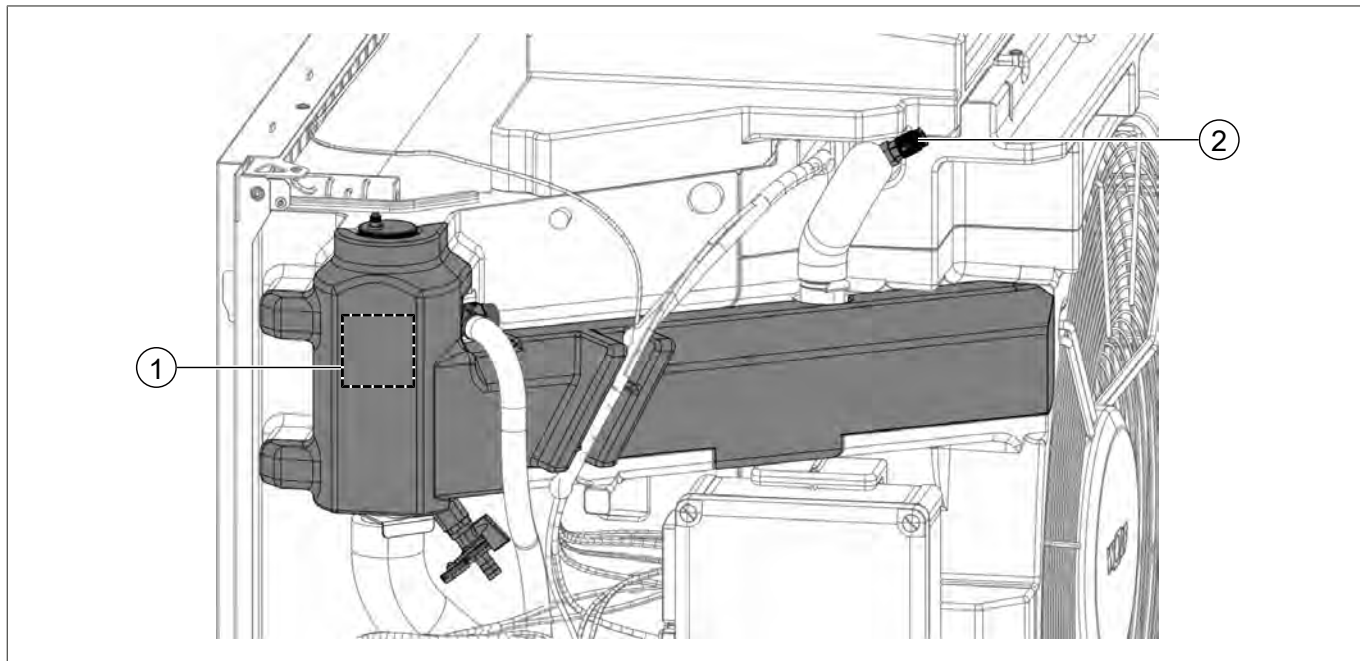

1 Innenliegende Verschlusseinrichtung (Sicherheitsrelevant, darf niemals ausgebaut werden!)

2 Handentlüfter

Bei Durchflussproblemen nach der Anlagenbefüllung wie folgt vorgehen:

1. Gerät am Betriebsschalter ausschalten.
2. Handentlüfter (2) voll aufdrehen und ca. 1 l Wasser ablassen (Wasser mit Eimer auffangen).
⇒ Verschlusseinrichtung (1) steigt auf.
3. Anlage auf 2 bar nachfüllen.
4. Betriebsschalter drücken und Vorentlüftung abwarten (Dauer: ca. 2 min).




HINWEIS

Siehe auch Betriebsanleitung für die Fachkraft > Inbetriebnahme > Anlage entlüften.
Die Verschlusseinrichtung ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und darf niemals ausgebaut werden!



Important product information!

The air/refrigerant separator in the outdoor unit contains a float that can cause clogging during filling of the system, resulting in no flow (FC119 or “Flow rate low”):

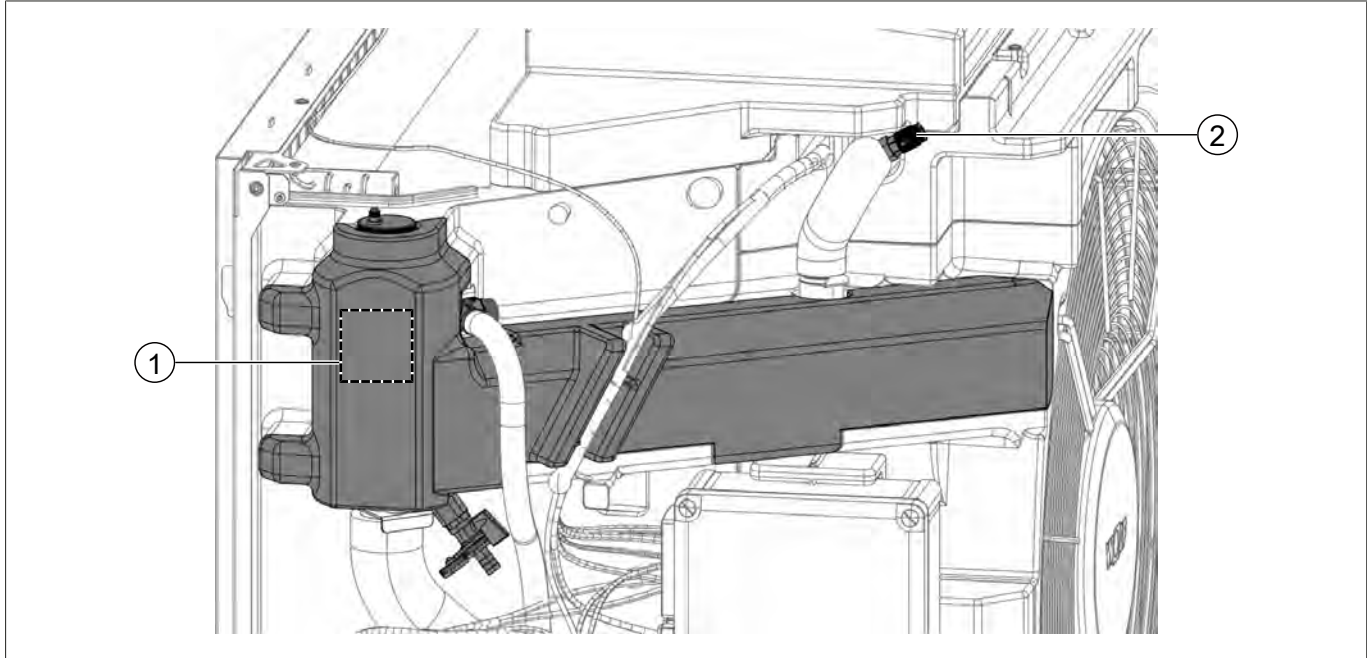

9007199520010379

1 Internal float (safety-related component, may never be removed!)

2 Manual air-vent valve

In the event of flow problems after filling the system, proceed as follows:

1. Switch off the unit at the ON/OFF switch.
2. Fully open the manual air-vent valve (2) and drain about 1 litre of water (collect the water in a bucket).
⇒ The float (1) will rise.
3. Refill the system to 2 bar.
4. Switch on the ON/OFF switch and wait for the pre-purge to complete (duration: about 2 min.).



NOTICE

See also: Operating instructions for contractors > Commissioning > Venting the system.
The float is a safety-related component and may never be removed!